

● 取扱説明書 ●

～ ご使用の前に必ずお読みください ～



このたびは、弊社のドリル研磨機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を、よくお読みになり正しくご使用ください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

もくじ

- 1 安全のために必ずお守りください P.1
- 2 各部の名称と機能 P.2
- 3 ご使用方法 P.3~14
 - 円錐型研磨 P.3~8
 - ローソク型(一文字)研磨 P.9~14
- 4 メンテナンス P.16~17
- 5 仕様・別売部品・アフターサービス P.18

1 安全のために必ずお守りください

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

表示と意味はつぎのようになっています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

警告

 絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ●火災や感電・けがの原因になります。 分解禁止	 湿気が多い場所や風雨にさらされる場所には設置しないでください。 ●火災や感電の原因になります。 禁止
 ガタついているコンセントは使わないでください。 ●火災や感電の原因になります。 禁止	 定格15A以上、交流100V以外で使用しないでください。また、たこ足配線はしないでください。 ●発熱や火災の原因になります。 禁止
 めれた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。 ●感電の原因になります。 ぬれ手禁止	 水につけたり、水をかけたりしないでください。本体内部にも水を入れないでください。 ●ショート・感電の原因になります。 水ぬれ禁止
 お手入れをする時は、電源プラグを抜いて行ってください。 ●感電の原因になります。 プラグ抜き励行	 砥石カバーを開ける時は、電源を切り電源プラグを抜いてから開けてください。 ●感電やけがをする恐れがあります。 必ず守る
 長期間で使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。 プラグ抜き励行	 研磨台及びシンニング台の穴に指を入れたり絶対にしないでください。 ●けがをする恐れがあります。 禁止
 電源コードを加工、無理な曲げ、引っ張り、ねじり、重い物を載せる、挟み込むなど傷をつけないでください。 ●火災や感電の原因になります。 禁止	 電源プラグに付いたほこりなどは取り除き、根元まで確実に差し込んでください。 ●火災や感電の原因になります。 ●プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。 必ず守る
 運転中に砥石カバーを絶対に開けないでください。 ●けがをする恐れがあります。 禁止	

注意

 砥石カバーの開閉時に、指をはさまないように充分に注意してください。 ●けがをする恐れがあります。 注意	 不安定なところや、傾いているところには置かないでください。 ●けが、故障、破損、変形などの原因になります。 禁止
 電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。 必ず守る	 ドリル以外のものを研磨しないでください。 ●故障、破損、変形などの原因になります。 禁止

2 各部の名称と機能

●ローソク型研磨用芯厚アジャスター (Web Diameter)

ドリルの外径にダイヤルを合わせ、コレットホルダーへのドリルのセット位置を決めるダイヤルです。

●ハンドル

持ち運びに大変便利です。

●ローソク型(一文字)研磨用研削台

ドリルをセットしたコレットホルダーを差し込んでドリルの研磨を行います。

●ローソク型研磨用シンニング台

シンニング加工を行います。

●電源コード

AC100V 50/60Hz
(AC220V 海外仕様オプション)

●アース線

必ずご使用ください。

●ローソク型(一文字)研磨用 ドリル先端角度調整部

165°~180°の範囲で調整できます。

●コレット収納引き出し

コレットをサイズ順に収納してありますので大変便利です。

●円錐型研磨用芯厚アジャスター (Web Diameter)

ドリルの外径にダイヤルを合わせ、コレットホルダーへのドリルのセット位置を決めるダイヤルです。

●コレットホルダーセット

ドリルをセットするホルダーです。

●円錐型研磨用シンニング台

シンニング加工を行います。

●円錐型研磨用研削台

ドリルをセットしたコレットホルダーを差し込んでドリルの研磨を行います。

●円錐型研磨用調整台

コレットホルダーへのドリルのセット位置を調整します。

●電源スイッチ

●円錐型研磨用
ドリル先端角度調整部
90°~140°の範囲で調整
できます。

●ローソク型研磨用調整台

コレットホルダーへのドリルのセット位置を調整します。




●ファン


●砥石

●砥石カバー

■付属品

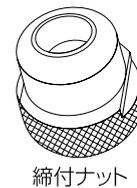

締付ナット

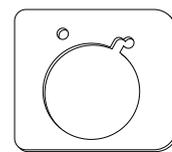


シンニング調整シム




L型レンチ
(M3・M4)

コレットホルダー

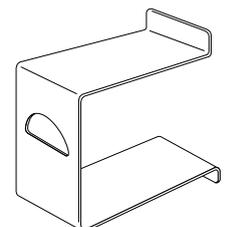

パラレルチェッカー

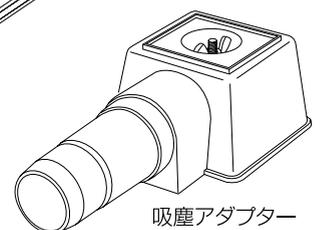

吸塵アダプター

3 ご使用方法

【吸塵アダプターのセット方法】

図Aの①六角ナットを②シャフトの丁度良い位置までネジ込んで、カバー中心のネジ穴にカバー外側から図Bのようにセットして③ワッシャーを②シャフトにはめ、④蝶ネジでしっかりと固定してください。


※環境保全のため、ご使用ください。

※吸塵装置はユーザー様でご準備ください。

※吸塵装置をご使用されない場合には吸塵アダプターは取り付けない状態でご使用ください。


※吸塵装置を使用される場合でも砥石カバー内部は定期的に清掃してください。

※吸塵アダプターの取付ネジは振動等で緩む恐れがありますので定期的に点検してください。

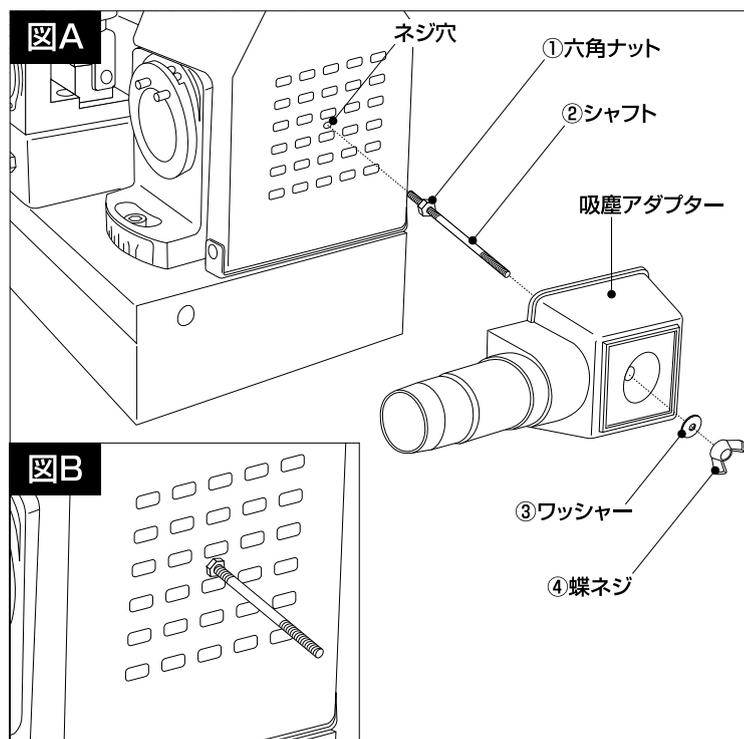

円錐型研磨

円錐型研磨は、本体右側の①、②、③を使用して研磨作業を行います。

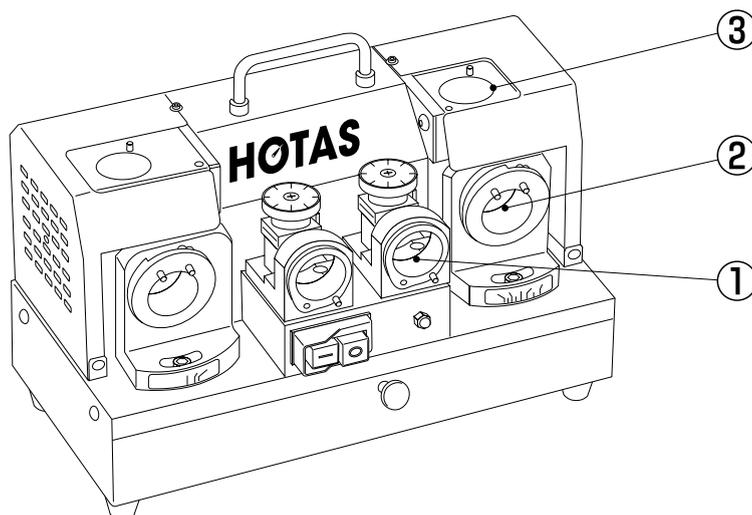

円錐型研磨

●安全のため必ずアース線をつないでご使用ください。

【作業手順早見表】


1. 砥石の選定、交換
2. 角度設定
3. 芯厚アジャスター目盛のセット (ドリルの径および芯厚に合った目盛)
4. コレットを選定しホルダーにはめ込む
5. ホルダーのナットの仮締め
6. ホルダーにドリルを挿入し、ドリルが動く程度までの仮締め
7. 芯厚アジャスターでドリルの位置決めをし、チャッキング
8. ドリルの刃先の確認 (ホルダーのカット面とドリルの刃先が並行になっているかどうか)
9. 電源を投入し研削台にて刃先の研磨
10. シンニング台にてシンニング加工

3 ご使用方法


研磨を始める前に

【準備-1】 砥石の選定

円錐研磨は、本機の右半分を使用します。現在本体に装着されている砥石を確認の上、加工しようとするドリルに合った砥石を選んでください。標準で装着されている砥石はCBN（ボラゾン）#200であり、ハイス材質のドリルにご使用ください。ドリルが超硬材質であれば別売のSDC（ダイヤ）砥石をご使用ください。CBN、SDCとも目の細かい#400および#600も別売にて準備しておりますので必要に応じてお買い求めください。砥石の交換は本体付属のレンチをご使用ください。砥石の交換時には必ず電源をオフにしコンセントを抜いてから作業に入ってください。

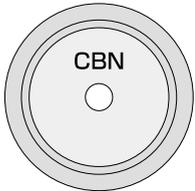CBN砥石	研磨対応ドリル	SDC砥石	研磨対応ドリル
	HSSドリル		超硬ドリル

【準備-2】 研磨するドリルの外径および先端角を確認してください。

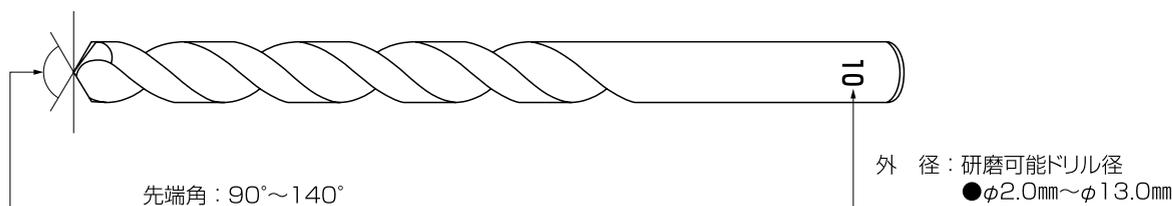


【準備-3】 角度設定

本体右側の研削台の下部にドリル先端の研磨後の角度を設定する目盛があります。ドリルの種類、用途によって必要な角度に設定してから研磨作業に入ってください。

目盛の調整範囲は、90°~140°ですが角度の表示は左から140、「135」、130、「125」、118、100、「95」、90と表記されています。

※「 」内数値は非表示、線のみ表示。

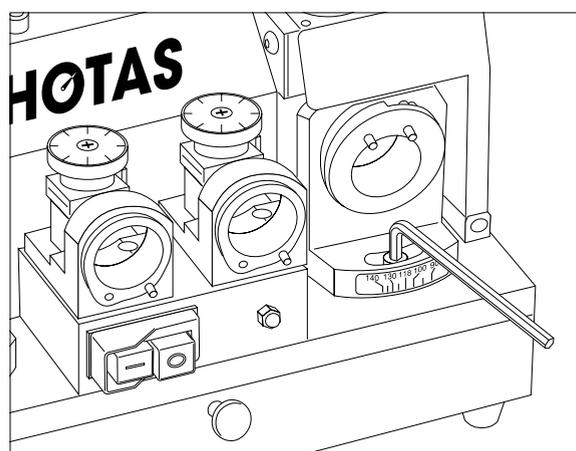


3 ご使用方法

円錐型研磨の手順

1. 目盛りをドリル径に合せます。

本体中ほどの右側の調整台の芯厚アジャスターのダイヤル目盛を研磨するドリルの外径寸法に合せます。このとき必ず**芯厚アジャスターの調整ダイヤルをいったん右へいっぱい回したところ**(出荷時は調整ダイヤルを右へいっぱい回した状態になっております。)から左に回して数値を合わせてください。ダイヤル目盛をWeb-Diameterラベルの矢印の方向にドリルの径の数値で合せます。

$\phi 10.0$ のドリルであれば10の目盛で合せます。この際ドリル径の小数点以下は切り上げた数値の目盛にて設定するのが基本です。例えば $\phi 9.1$ のドリルであれば目盛は10に設定します。

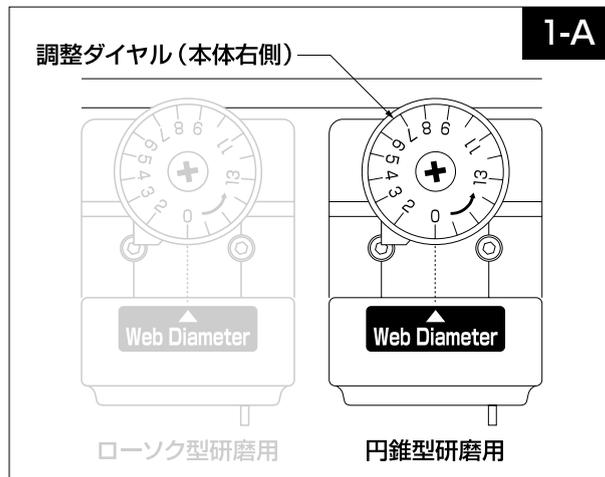

注1：この芯厚アジャスターの目盛は一般の芯厚のドリルを基準として設計されております。

再研磨を繰り返し、ドリルが短くなると芯が通常より厚くなったり、ドリルの種類によってはもともと芯を厚くしたものもあります。このような場合には芯厚に合った目盛にて設定してください。

注2：市販の高速回転用ドリルなどでは通常のドリルの2倍の芯厚にて製作したものがあります。このような場合には通常ドリル径の数値の2倍の数値にてダイヤル目盛を合せます。つまり、ドリル径が10.0の場合、ダイヤル目盛を20にて設定する必要があります。


ダイヤルは2回転までさせられるように設計されております。目盛の数値は13までしか表示されていませんが14以上の数値で設定する必要がある場合には目盛を読んで場合によっては2周目まで回転させて合わせてください。

注3：上記注1、注2はあくまでも基本であって、すべての加工条件に適しているわけではありません。

加工条件によっては基準の数値よりも大きい目の数値(例えば $\phi 10$ のドリルであっても13)の目盛に合わせたほうが良い結果が得られる場合があります。また、その逆もあります。加工条件にあった数値を探し、個々の作業に工夫をされることをお勧めします。

2. ドリルセットの手順

- 作業に入る前にドリルの表面および使用するコレットの穴、さらにホルダーの穴からスプレーガンやウエスでキリコ屑やホコリを取り除いてください。
- ドリルの径に合ったコレットを収納ケースから選び出し、コレットホルダーにはめ込みます(図2-A)。はめ込み式ですのでホルダーの内周の突起部にコレットの首を引っ掛けながら押し込むようにはめ込んでください。

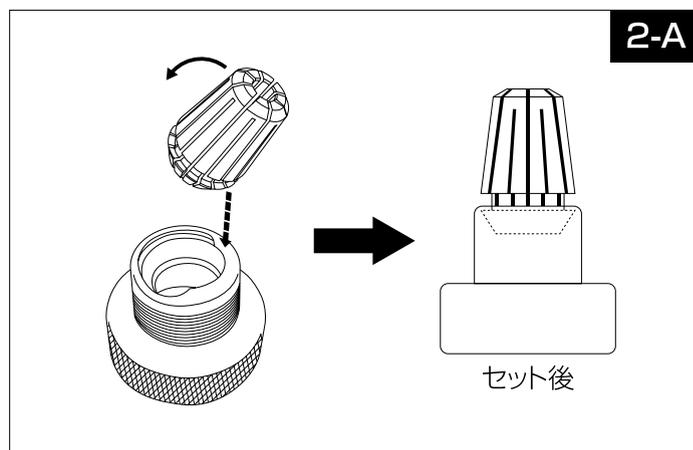


3 ご使用方法

- 締め付けナット (C) にコレットを差し込むようにしてホルダー (B) と軽くつなぎます。
- 次にドリル (A) を図の矢印の方向に差し込み、ドリルの刃先が少し出る (約5ミリ程度) 状態でナットを軽く締め付けます。この時点ではドリルが多少動く状態まで締めます。

コレットのサイズとドリルのサイズの差によりこのときの締め付け量は異なります。


※P-C8.0のコレットでφ8.0のドリルを締め付ける場合には比較的楽に締め付けることができます。逆にφ7.1のドリルを締め付ける場合には締め付け量が多くなりますので、従って作業性も悪くなります。

- φ3.1、φ3.2、φ3.3あたりの小径ドリルを多く使用される場合には別売コレットのP-C3.5をご購入されることをお勧めします。

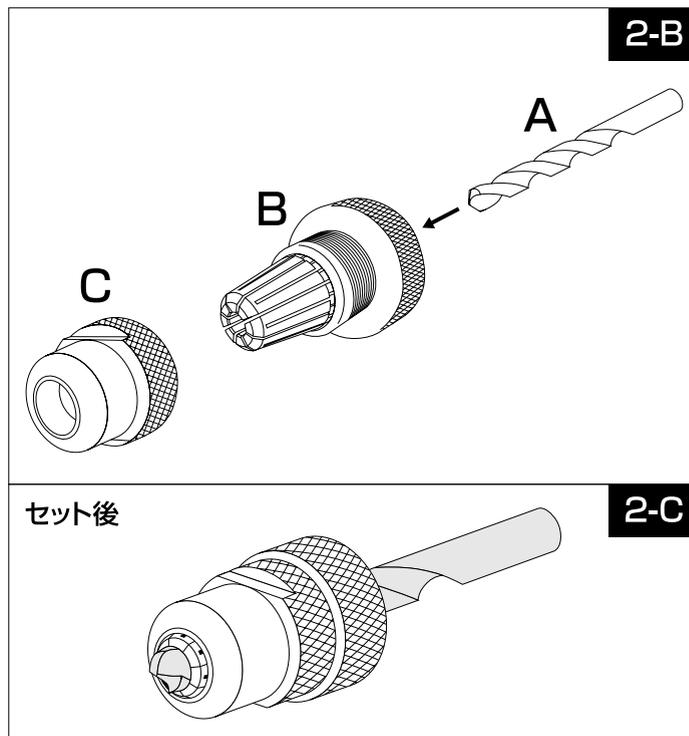

3. 位置決めの手順

- セットしたドリル、コレット、ホルダーを図のように調整台に差し込んでください。ホルダーのナットの端面と調整台の隙間が無くなるようにし、止まるところまで①を右に回します。ホルダーのカット面を水平にすることが目的です。
- ドリルの先端が突き当たるまで奥に軽く差し込み③ドリルを右へ回転させると刃の部分が調整台のストッパーで止まります。この位置でドリルを固定したまま②ホルダーをドリルが動かなくなるまで締め付けます。

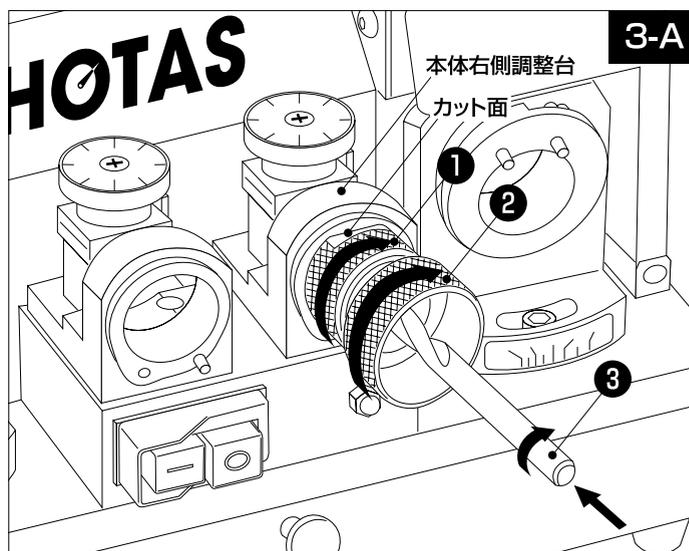


注意：この時必要以上の強い力で締め付けないようにしてください。調整台の故障やストッパーの磨耗の原因になります。また、φ2～φ4程度の小径ドリルの場合、ストッパーでの当たりがとりにくい場合がありますが、あらかじめコレットとドリルのギャップをできるだけ小さくし、軽い力で回転させることにより比較的楽に当たりを取ることができます。

- φ2～φ4の小径ドリルで全長が短くなってくると上記セット時に指でつまみにくく、ストッパーでの当たりがとれない場合があります。このような場合にはピンバイス等でシャンク部を挟んであらかじめドリルの位置決めをしてから差し込みその位置を維持したままチャッキングすることにより正常なセットが可能です。

3 ご使用方法


4. 刃先とホルダーのカット面は並行に。

- 調整台より取り出したとき、図のように刃先とコレットホルダーのカット面が並行になっている事を確認してください。(5.パラレルチェッカーによる並行の確認をご参照ください。)もし並行になっていない場合は芯厚アジャスターのダイヤル目盛の位置を変更するなどしてやり直してください。

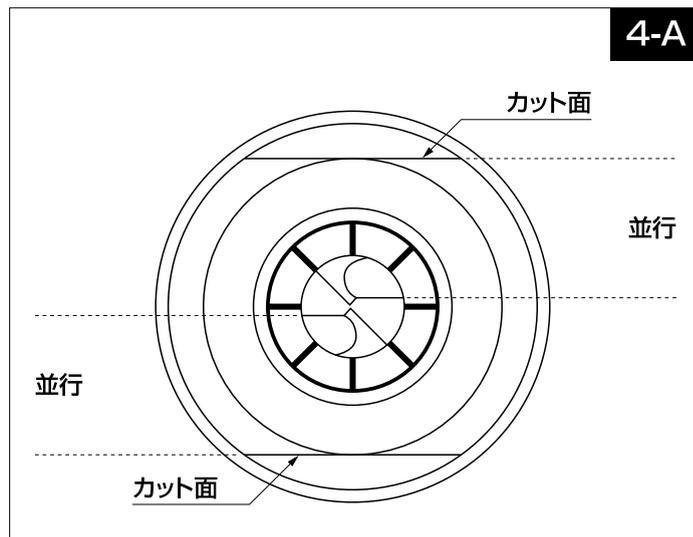


5. パラレルチェッカーによる並行の確認

- 工程4で図1のように位置決めされましたホルダーのカット面にパラレルチェッカーを差し込んでいただきます。

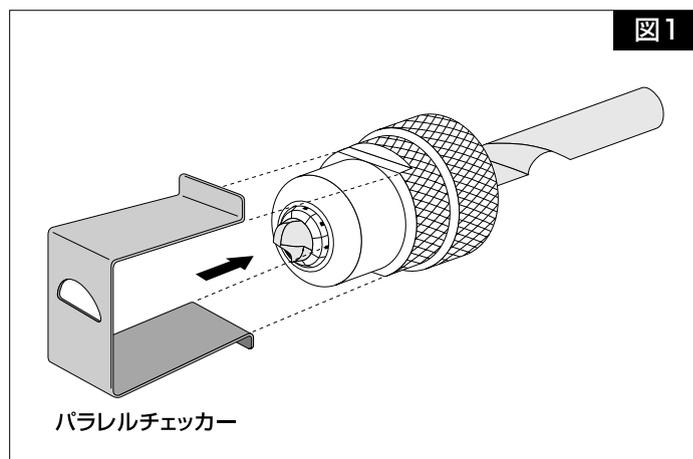

- 図2のように半円の下側の線とドリルの刃先が並行になっているかを確認してください。


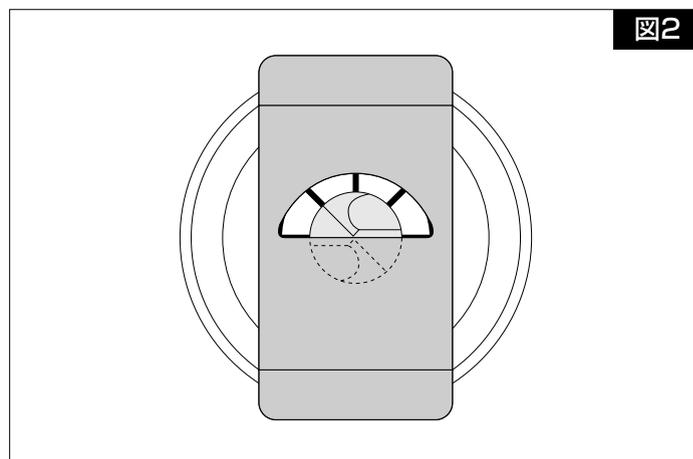


3 ご使用方法

6. ドリル刃先の研磨。

- スイッチをONにし（緑色のボタン）モーターの回転が安定したら、ドリルをセットしたコレットホルダーのスリーブを**本体右側の研削台**の2本のピンとコレットホルダーのカット面を合わせながら研削台にゆっくり差し込んでください。φ2～φ4程度の小径ドリルの場合には特に慎重にゆっくり差し込みます。
- 砥石に軽く当てるような気持ちで左右にストッパーが当たるまでできるだけゆっくりまわし、研磨音がなくなるまで研磨してください。
- 研磨音がなくなればドリルをセットしたコレットホルダーを研削台から途中まで抜き、180度反転させ同じ要領で反対側を研磨してください。


※研磨作業時は、ドリルの柄に触れないでください。
センター軸がずれる恐れがあります。

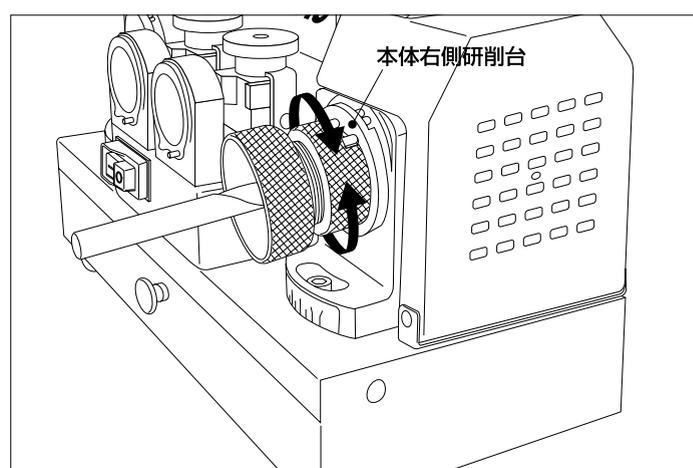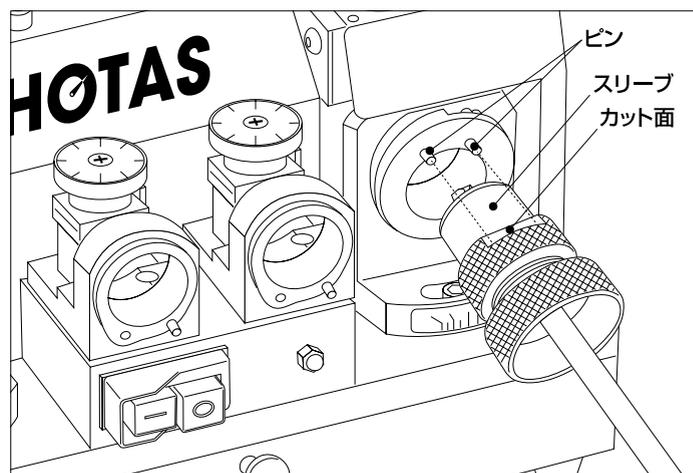

3 ご使用方法

7. シンニング加工。

- ドリル刃先の研磨が終われば、そのセットの状態のまま**本体右側上面のシンニング台**にゆっくり差し込みます。この時、シンニング台のピンがホルダーのカット面の中心あたりにくるようにできるだけゆっくり差し込んでください。
- ホルダーのセットを左右にストッパーが当たるまで数回ゆっくり回し、研磨音が無くなるまで研磨してください。
片方の加工が終わればホルダーのセットを半分だけ抜き、180度回転させて同じ要領で反対側のシンニング加工を行います。研磨音が無くなれば**円錐形状の研磨作業は完了**です。
- シンニングの加工量は付属のシム(0.1mmと0.3mm)にて調整することができます。加工量を少なくしたい時には付属のシムをシンニング台に置いて調整して下さい。

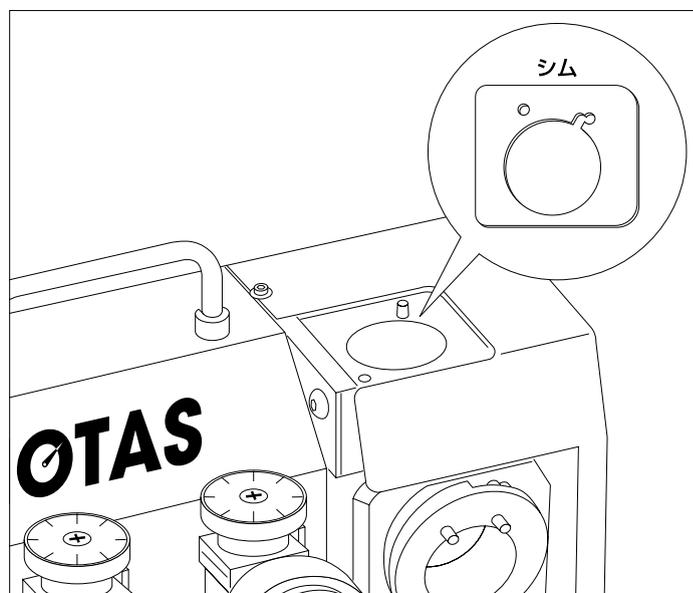

3 ご使用方法

【吸塵アダプターのセット方法】

図Aの①六角ナットを②シャフトの丁度良い位置までネジ込んで、カバー中心のネジ穴にカバー外側から図Bのようにセットして③ワッシャーを②シャフトにはめ、④蝶ネジでしっかりと固定してください。


※環境保全のため、ご使用ください。

※吸塵装置はユーザー様でご準備ください。

※吸塵装置をご使用されない場合には吸塵アダプターは取り付けられない状態でご使用ください。

※吸塵装置を使用される場合でも砥石カバー内部は定期的に清掃してください。

※吸塵アダプターの取付ネジは振動等で緩む恐れがありますので定期的に点検してください。

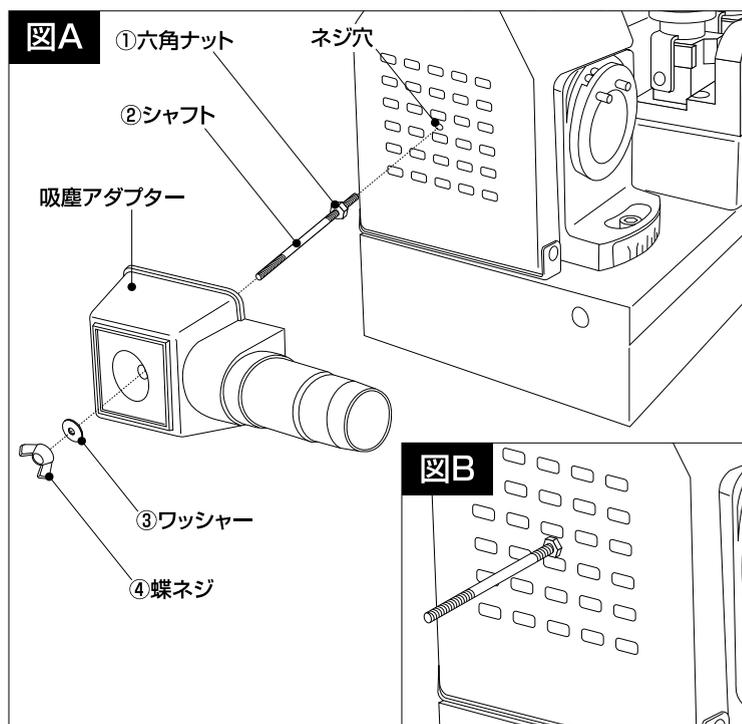


ローソク型研磨

ローソク型研磨は、本体左側の①、②、③を使用して研磨作業を行います。

【砥石適合表】

	砥石型番	適応ドリル径
標準付属	P-CBN-0.5C (#200)	φ3.0~φ5.9mm
	P-CBN-1.16C (#200)	φ6.0~φ8.9mm
	P-CBN-1.66C (#200)	φ9.0~φ13.0mm
オプション	P-SDC-0.5C (#200)	φ3.0~φ5.9mm
	P-SDC-1.16C (#200)	φ6.0~φ8.9mm
	P-SDC-1.66C (#200)	φ9.0~φ13.0mm

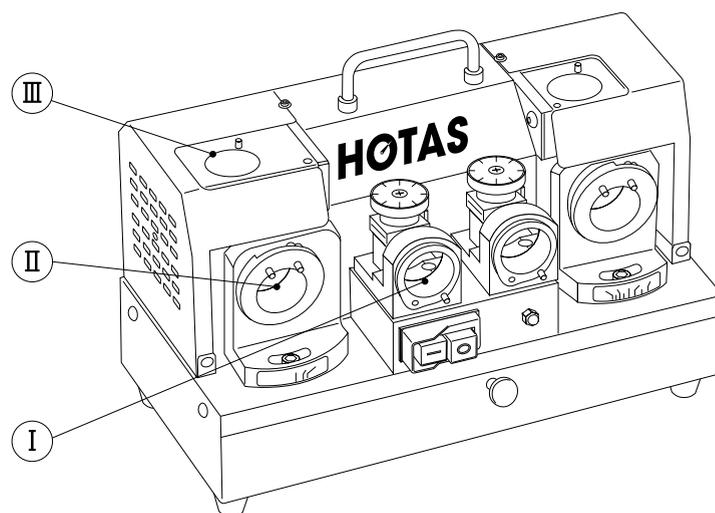

ローソク型研磨

●安全のため必ずアース線をつないでご使用ください。

【作業手順早見表】

1. 砥石の選定、交換
2. 角度設定
3. 芯厚アジャスター目盛のセット (ドリルの径および芯厚に合った目盛)
4. コレットを選定しホルダーにはめ込む
5. ホルダーのナットの仮締め
6. ホルダーにドリルを挿入し、ドリルが動く程度までの仮締め
7. 芯厚アジャスターでドリルの位置決めをし、チャッキング
8. ドリルの刃先の確認 (ホルダーのカット面とドリルの刃先が並行になっているかどうか)
9. 電源を投入し研削台にて刃先の研磨
10. シンニング台にてシンニング加工



3 ご使用方法

研磨を始める前に


[準備-1] 砥石の選定

ローソク型研磨は、本機の左半分を使用します。本機を購入された時は本体モーターの左側の軸にP-CBN-1.66Cが装着されており、P-CBN-0.5CとP-CBN-1.16Cは本体下部の引き出しに収納されており、P-CBN-0.5Cは小径ドリル用、P-CBN-1.16Cは中径ドリル用、P-CBN-1.66Cは大径ドリル用に使用します。現在本体に装着されている砥石を確認の上、加工しようとするドリルの径に合った砥石を選んでください。標準で装着されている砥石はCBN（ボラゾン）#200であり、ハイス材質のドリルにご使用ください。ドリルが超硬材質であれば別売のSDC（ダイヤ）#200砥石をご使用ください。

砥石の交換は本体付属のM3レンチをご使用ください。〈※向かって左側（ローソク型研磨用）の砥石固定ネジは逆ねじになっております。〉作業手順は「砥石の交換方法」をご参照ください。砥石の交換作業に入る前には必ず電源をOFFにし、コンセントを抜いてください。ローソク形状用砥石の選定は基本的には上記の砥石適合表に従いますが、加工条件など必要に応じて別の砥石を使用することも可能です。例えばφ8.0mmのドリルにP-CBN-1.66Cを使用する方が良い結果が得られる場合もあります。

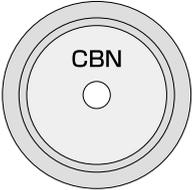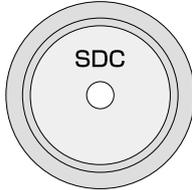
CBN砥石	研磨対応ドリル	SDC砥石	研磨対応ドリル
	HSSドリル		超硬ドリル

[準備-2] 研磨するドリルの外径および先端角を確認してください。

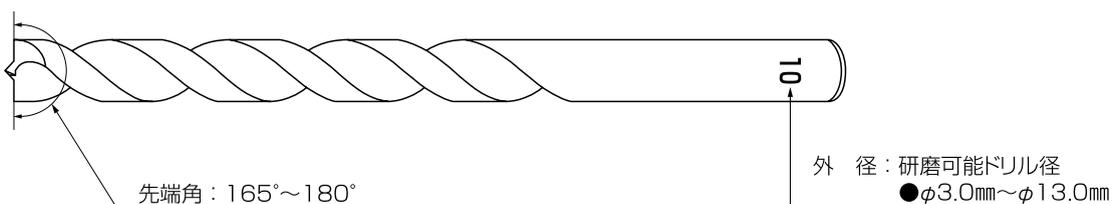

[準備-3] 角度設定

本体手前左下の研磨台の角度設定目盛を必要な角度に設定します。設定には六角レンチM4（標準付属）をご使用ください。目盛は165°・170°・180°の3ヶ所に切っており、通常は180°を使用しますが必要に応じて165°～180°の範囲で任意の位置で設定してください。

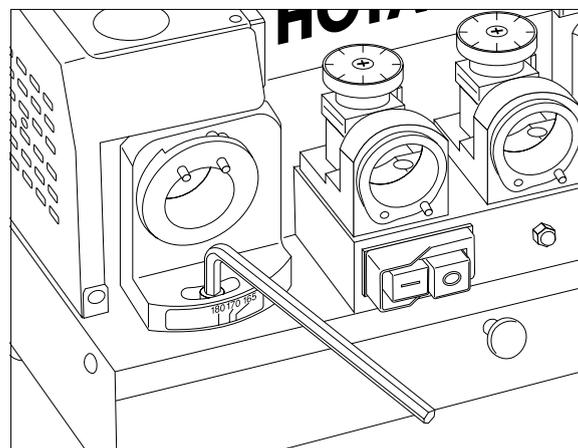


3 ご使用方法

ローソク型研磨の手順

1. 目盛りをドリル径に合せます。

本体中ほどの左側調整台の芯厚アジャスターのダイヤル目盛を研磨するドリルの外径寸法に合せます。このとき必ず**芯厚アジャスターの調整ダイヤルをいったん右へいっぱい回したところ**(出荷時は調整ダイヤルを右へいっぱい回した状態になっております。)から左に回して数値を合わせてください。ダイヤル目盛をWeb-Diameterラベルの矢印の方向にドリルの径の数値で合せます。 $\phi 10.0$ のドリルであれば10の目盛で合せます。この際ドリル径の小数点以下は切り上げた数値の目盛にて設定するのが基本です。例えば、 $\phi 9.1$ のドリルであれば目盛は10に設定します。

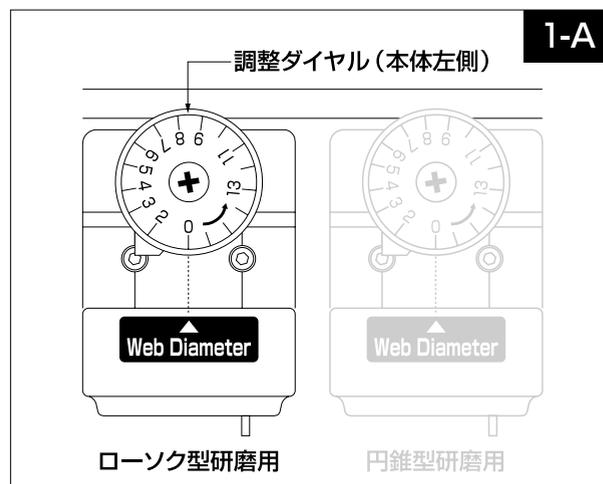

注1：この芯厚アジャスターの目盛は一般の芯厚のドリルを基準として設計されております。

再研磨を繰り返し、ドリルが短くなると芯が通常より厚くなったり、ドリルの種類によってはもともと芯を厚くしたものもあります。このような場合には芯厚に合った目盛にて設定してください。

注2：市販の高速回転用ドリルなどでは通常のドリルの2倍の芯厚にて製作したものがあります。このような場合には通常ドリル径の数値の2倍の数値にてダイヤル目盛を合せます。つまり、ドリル径が10.0の場合、ダイヤル目盛を20にて設定する必要があります。


ダイヤルは2回転までさせられるように設計されております。目盛の数値は13までしか表示されていませんが14以上の数値で設定する必要がある場合には目盛を読んで場合によっては2周目まで回転させて合わせてください。

注3：上記注1、注2はあくまでも基本であって、すべての加工条件に適しているわけではありません。

加工条件によっては基準の数値よりも大きい目盛(例えば $\phi 10$ のドリルであっても13)の目盛に合わせたほうが良い結果が得られる場合があります。また、その逆もあります。加工条件にあった数値を探し、個々の作業に工夫をされることをお勧めします。

2. ドリルセットの手順

- 作業に入る前にドリルの表面および使用するコレットの穴、さらにホルダーの穴からスプレーガンやウエスでキリコ屑やホコリを取り除いてください。
- ドリルの径に合ったコレットを収納ケースから選び出し、コレットホルダーにはめ込みます(図2-A)。はめ込み式ですのでホルダーの内周の突起部にコレットの首を引っ掛けながら押しようにはめ込んでください。

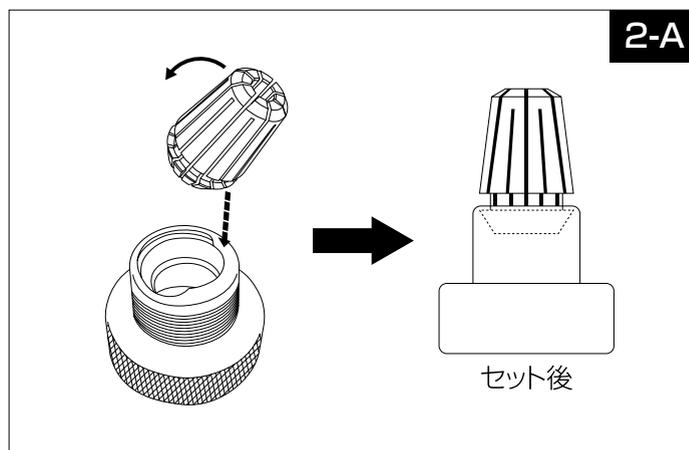

3 ご使用方法


- 締め付けナット (C) にコレットを差し込むようにしてホルダー (B) と軽くつなぎます。

- 次にドリル (A) を図の矢印の方向に差し込み、ドリルの刃先が少し出る (約5ミリ程度) 状態でナットを軽く締め付けます。この時点ではドリルが多少動く状態まで締めます。

コレットのサイズとドリルのサイズの差によりこのときの締め付け量は異なります。

※P-C8.0のコレットでφ8.0のドリルを締め付ける場合には比較的楽に締め付けることができます。逆にφ7.1のドリルを締め付ける場合には締め付け量が多くなりますので、従って作業性も悪くなります。


- φ3.1、φ3.2、φ3.3あたりの小径ドリルを多く使用される場合には別売コレットのP-C3.5をご購入されることをお勧めします。

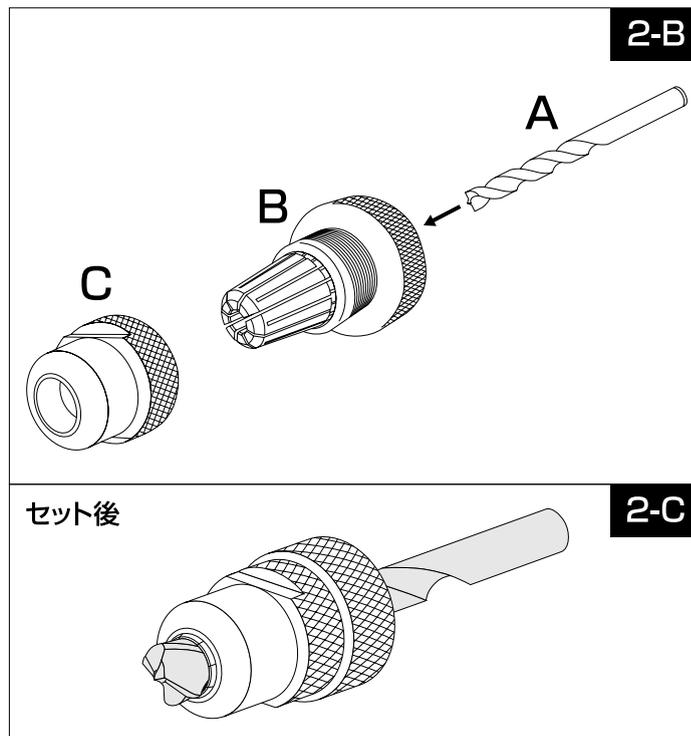

3. 位置決めの手順

- セットしたドリル、コレット、ホルダーを図のように調整台に差し込んでください。ホルダーのナットの端面と調整台の隙間が無くなるようにし、止まるところまで①を右に回します。ホルダーのカット面を水平にすることが目的です。

- ドリルの先端が突き当たるまで奥に軽く差し込み
③ドリルを右へ回転させると刃の部分が調整台のストッパーで止まります。
この位置でドリルを固定したまま②ホルダーをドリルが動かなくなるまで締め付けます。

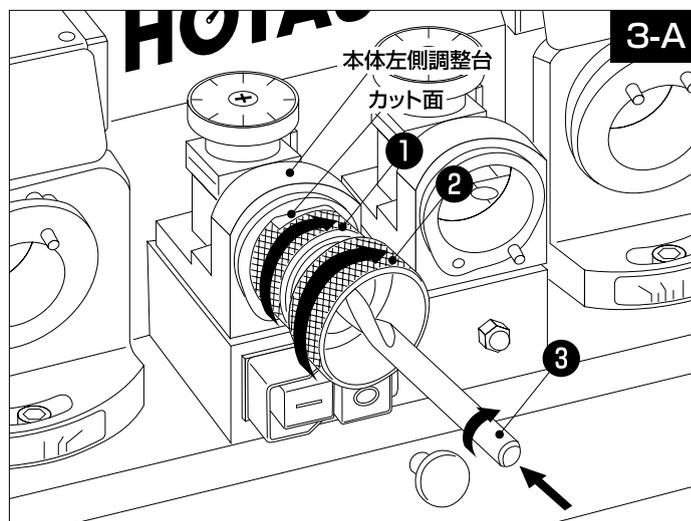


注意：この時必要以上の強い力で締め付けないようにしてください。調整台の故障やストッパーの磨耗の原因になります。
また、φ3～φ4程度の小径ドリルの場合、ストッパーでの当たりがとりにくい場合がありますが、あらかじめコレットとドリルのギャップをできるだけ小さくし、軽い力で回転させることにより比較的楽に当たりを取ることができます。

- φ3～φ4の小径ドリルで全長が短くなってくると上記セット時に指でつまみにくく、ストッパーでの当たりがとれない場合があります。このような場合にはピンバイス等でシャンク部を挟んであらかじめドリルの位置決めをしてから差し込みその位置を維持したままチャッキングすることにより正常なセットが可能です。

3 ご使用方法


4. 刃先とホルダーのカット面は並行に。

- 調整台より取り出したとき、図のように刃先とコレットホルダーのカット面が並行になっている事を確認してください。(5.パラレルチェッカーによる並行の確認をご参照ください。)もし並行になっていない場合は芯厚アジャスターのダイヤル目盛の位置を変更するなどしてやり直してください。

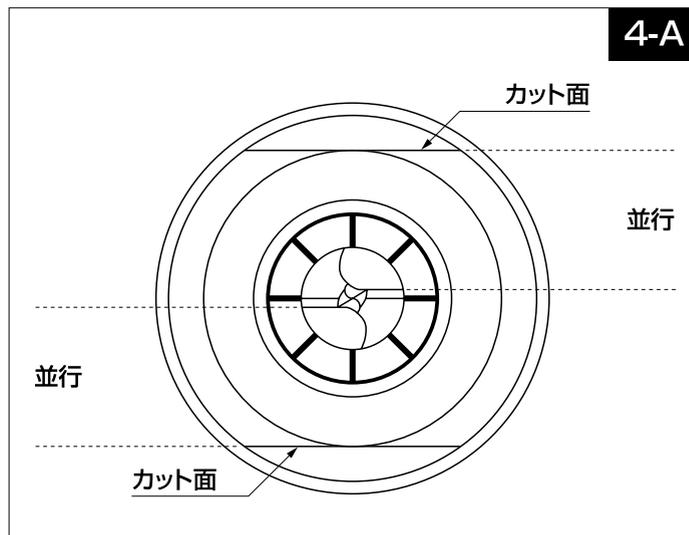


5. パラレルチェッカーによる並行の確認

- 工程4で図1のように位置決めされましたホルダーのカット面にパラレルチェッカーを差し込んでいただきます。

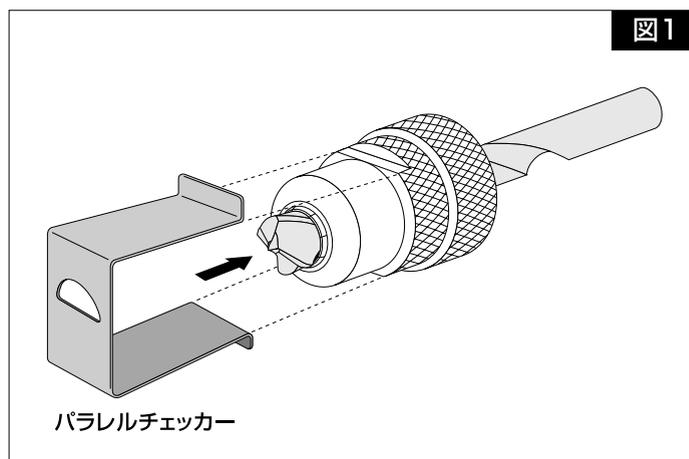

- 図2のように半円の下側の線とドリルの刃先が並行になっているかを確認してください。


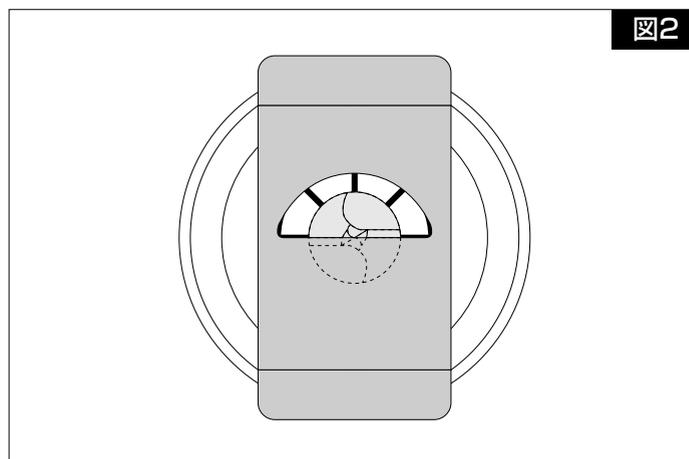


3 ご使用方法

6. ドリル刃先の研磨。

- スイッチをONにし（緑色のボタン）モーターの回転が安定したら、ドリルをセットしたコレットホルダーのスリーブを**本体左側の研削台**の2本のピンとコレットホルダーのカット面を合わせながら研削台にゆっくり差し込んでください。φ3～φ4程度の小径ドリルの場合は特に慎重にゆっくり差し込みます。
- 砥石に軽く当てるような気持ちで左右にストッパーが当たるまでできるだけゆっくりまわし、研磨音が無くなるまで研磨してください。
- 研磨音がなくなればドリルをセットしたコレットホルダーを研削台から途中まで抜き、180度反転させ同じ要領で反対側を研磨してください。


※研磨作業時は、ドリルの柄に触れないでください。
センター軸がずれる恐れがあります。

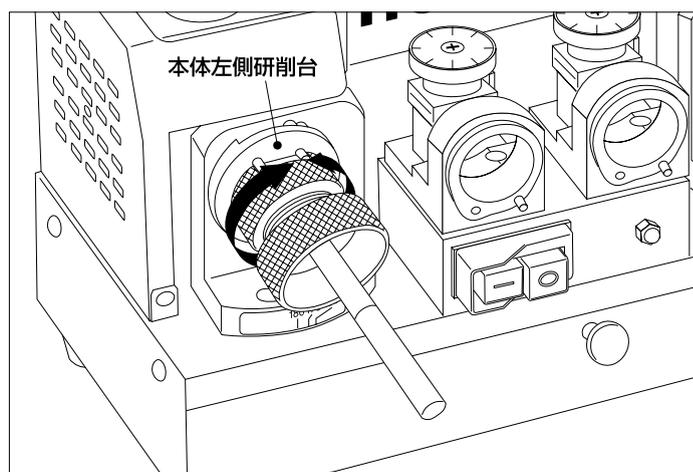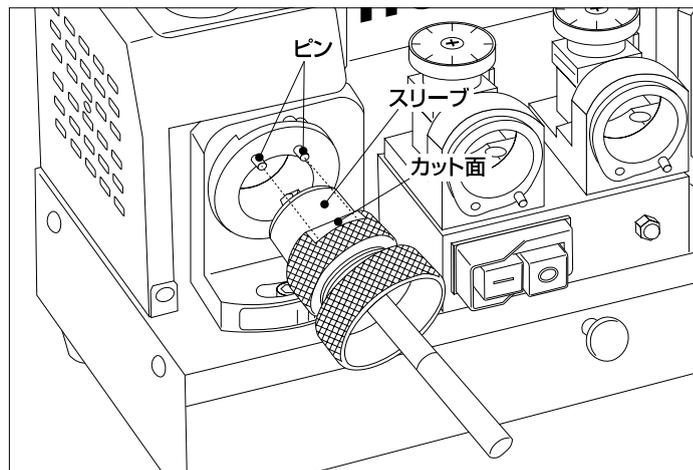

3 ご使用方法

7. シンニング加工。

- ドリル刃先の研磨が終われば、そのセットの状態のまま**本体左側上面のシンニング台**にゆっくり差し込みます。この時、シンニング台のピンがホルダーのカット面の中心あたりにくるようにできるだけゆっくり差し込んでください。
- ホルダーのセットを左右にストッパーが当たるまで数回ゆっくり回し、研磨音が無くなるまで研磨してください。
片方の加工が終わればホルダーのセットを半分だけ抜き、180度回転させて同じ要領で反対側のシンニング加工を行います。
研磨音がなくなれば**ローソク型研磨作業は完了**です。
- シンニングの加工量は付属のシム(0.1mmと0.3mm)にて調整することができます。加工量を少なくしたい時には付属のシムをシンニング台に置いて調整して下さい。

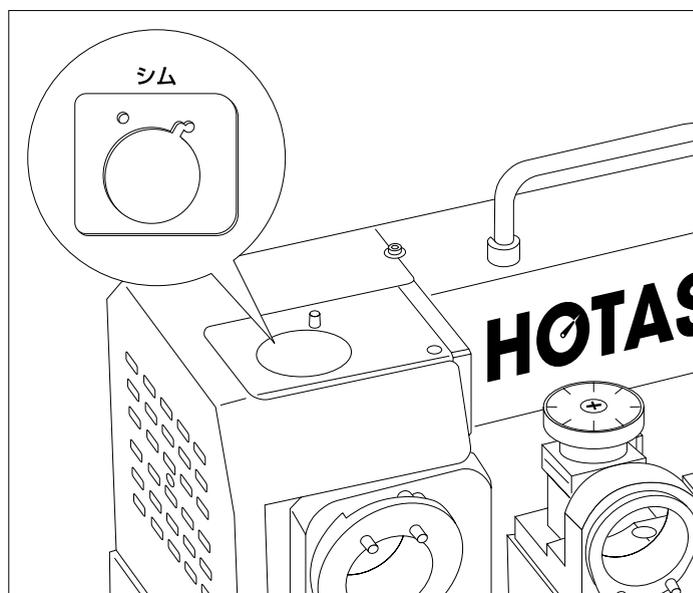

3 ご使用方法

8. 加工状態の確認。

●一回研磨が終われば一連の作業に使用する前に必ず穴あけの試験加工を行ってください。試験加工で満足できない結果が出た場合には下記の原因が考えられます。

a) 芯厚アジャスターでドリルのセットをした時にホルダーのカット部とドリルの刃先が並行にセットされていない。P7・13の図4-Aをご参照ください。

a-1) 芯厚の厚いドリルや短くなったドリルをご使用の場合によく発生します。このような場合はアジャスターのダイヤル目盛の数値を大きくしてください。

a-2) また、通常の芯厚のドリルなのに2周目以上の目盛に設定してセットされた場合も正常なセット状態になりません。目盛は右方向にいっぱいに締めた後目標の数値にセットしてください。

a-3) ダイヤル目盛は刃径の数値に合わせてください。シャンクの径に合わせていませんか。

b) ドリルの刃が欠けた状態で研磨したが刃の破損が残っている。このような場合には破損が無くなるまで再度研磨をやりなおしてください。

c) ドリルの刃の外周部が激しくダシていて1回の研磨ではその部分を修正しきれしていない。このような場合には2～3度研磨を繰り返し、研磨加工量を多くしてください。

d) 加工条件とドリル研磨機で作れる刃先形状が合致していない。このような場合には別の機種を選んでいただくか販売店を通じて至急返品処理を行ってください。長期ご使用後の返品は受け付けできない場合がありますのでご了承ください。

e) 円錐研磨からローソク研磨、ローソク研磨から円錐研磨に変える場合は、数回追い込み研磨が必要です。

9. その他のご利用方法

●面取り加工

本機は穴あけ作業用のドリルの再研磨を基本として設計されておりますが、作業条件が合致すれば面取り作業用にも使用することも可能です。ただし、研磨後の状態は刃が立ちすぎる傾向にありますので特にアルミ、ステン等の難削材あるいは薄板加工の場合には研磨後に手作業で刃先を丸く手直しをする等工夫が必要になる場合もあります。(注：面取り専用工具にはご使用になれません)

●センタードリル

十分な長さがあれば2枚刃のセンタードリル(先端角度90°～140°)の加工も可能です。ただしセンタードリルの型式によって対応できない場合もありますのでご注意ください。


4 メンテナンス

本体のお手入れ及び砥石等の部品交換・整備等をする場合は、必ず電源スイッチをOFFにして、コンセントから電源プラグを抜き回転部が完全に停止したのを確認してから、お始めください。

本体のお手入れ


- 本体の調整台、研削台、シンニング台に付着した研削粉をハケ、エアブローなどを使用して取り除いたあと、油脂類を軽く染み込ませたウエスで軽く拭き取ってください。
- 特にコレットホルダーをはめ込む孔の内部を念入りに拭き取ってください。
- 使用したコレットやコレットホルダーセットも、付着した研削粉をハケ、エアブローなどを使って取り除いてください。
- コレットホルダーは、特にお互いのネジ部とコレットの挿入部、本体への挿入部を念入りに行ってください。また、ネジ部は油脂類を軽く染み込ませたウエスで軽く拭き取ってください。

※この場合、油脂類を直接吹き掛けしないでください。
油と研削粉が固まり故障の原因になります。

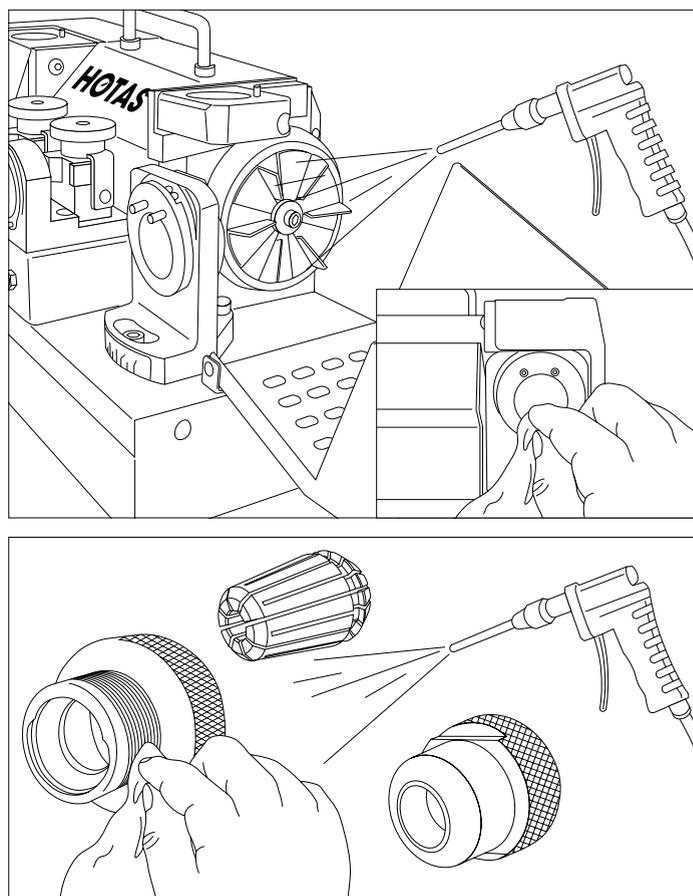

砥石の交換方法

- 向って左側（ローソク型ドリル研磨用）の砥石固定ネジは逆ねじになっております。右側（円錐研磨用）の砥石固定ネジは正ねじです。
- この作業をされる場合は、必ず電源プラグを抜いてからお始めください。
- 砥石の交換は、ネジをL型レンチ（M3）で緩めて砥石カバーを開きます。次に図のように固定ネジをL型レンチ（M3）で緩め、ファンと砥石を取り出し、新しい砥石と交換してください。本体左側のローソク型研磨の砥石は、C面が内側になるように取り付けてください。新しい砥石とファンをセットしたら、固定ネジでしっかりと締め付けてから砥石カバーを閉じ、つまみを締めて固定してください。

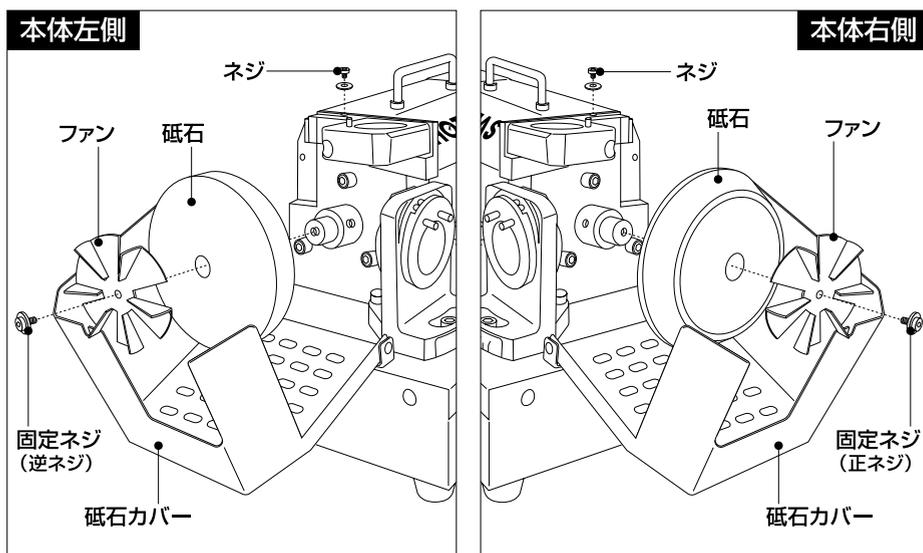

4 メンテナンス



 
ヒューズの交換方法

- 本体背面の電源差し込み口の横にあるヒューズキャップを外して、ヒューズを交換して下さい。

※ 予備ヒューズは付属品として入っております。

※ 予備ヒューズを既に使用済みの場合、電気店等でご購入いただくか、販売店様経由にて、弊社にご発注ください。

使用ヒューズ

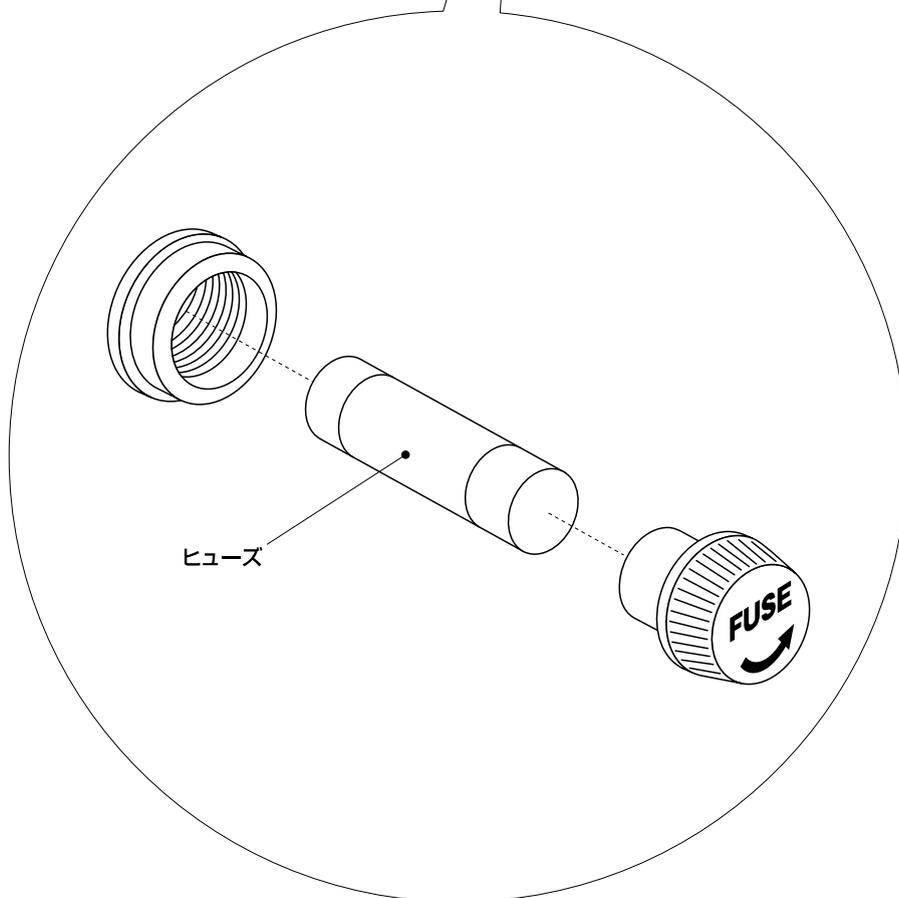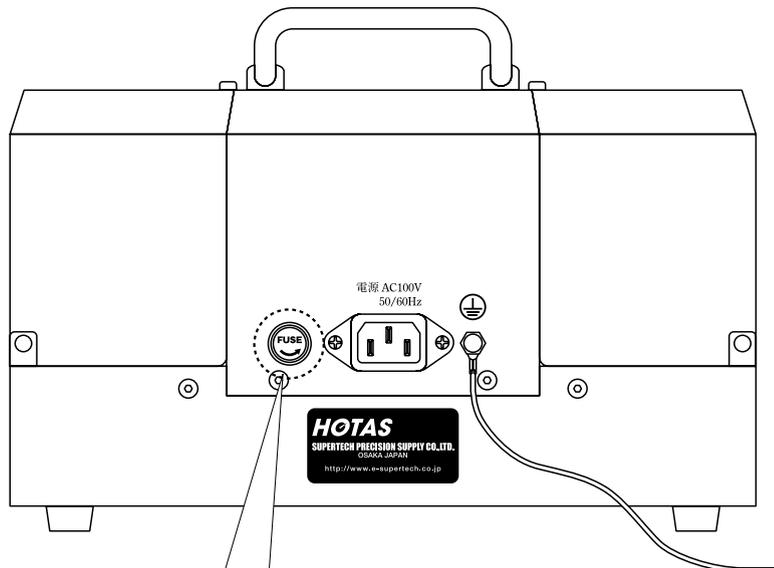

5 仕様・別売部品・アフターサービス

■仕様

型番	DG-1SW
加工ドリル径	〈円錐型研磨〉φ2.0~φ13.0mm / 〈ローソク型研磨〉φ3.0~φ13.0mm
ドリル先端角	〈円錐型研磨〉90°~140°調整式 / 〈ローソク型研磨〉165°~180°調整式
電源	AC 100V 50/60Hz (オプション AC 220V)
駆動部	DCモーター 250W 4,200r.p.m.
砥石 (標準装備)	〈円錐型研磨〉 P-CBN (ハイス用 #200) 〈ローソク型研磨〉 P-CBN-0.5C (ハイス用 #200): φ3.0~φ5.9mm用 P-CBN-1.16C (ハイス用 #200): φ6.0~φ8.9mm用 P-CBN-1.66C (ハイス用 #200): φ9.0~φ13.0mm用
コレット (標準装備)	P-C 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0mm
本体サイズ	約D170×W300×H210mm
重量	約12.8kg
標準付属品	コレットホルダー・締付ナット 1組, L型レンチ (M3×1, M4×1), シンニング調整シム (0.1mm×2, 0.3mm×1), パラレルチェッカー, 吸塵アダプター (左右各1)

■別売部品

DG-1SW用	
品番	品名
P-CH	ホルダーセット (コレットホルダー・締付ナット)
P-CBN	[ハイス用] ●標準付属…P-CBN / P-CBN-0.5C / P-CBN-1.16C / P-CBN-1.66C ●オプション…P-CBN-400 / P-CBN-600
P-SDC	[超硬用] ●オプション…P-SDC / P-SDC-400 / P-SDC-600 P-SDC-0.5C / P-SDC-1.66C / P-SDC-1.66C
P-SS-01	シンニング調整シム 0.1mmT (標準付属)
P-SS-03	シンニング調整シム 0.3mmT (標準付属)
P-C	コレット 2.0, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5
P-CB	コレット 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5

※コレットの締付調整量は、0.9mmです。(P-C)

※コレットの締付調整量は、0.5mmです。(P-CB)

アフターサービス

使用中に、万一異常が生じたときは直ちに電源プラグを抜いて、下記までご連絡ください。

絶対に、ご自分で分解したり、修理・改造はしないでください。
火災・感電・けが・故障などの原因になります。

連絡先

HOTAS

<http://www.e-supertech.co.jp>

総発売元

株式会社 ホータス

〒555-0013 大阪市西淀川区千舟2丁目8番28号

TEL. (06) 6474-3908 (代) FAX. (06) 6474-3298

e-mail : hotas@e-supertech.co.jp

HOTAS

<http://www.e-supertech.co.jp>